

به نام خدا

چک لیست شماره ۷ :

کنترل کیفیت کاشی کاری

WWW.ME2CH.COM

فهرست

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی و نظارتی) :

ب) کنترل های حین اجرا :

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی و نظارتی) شامل :

- ۱- کنترل محل کار و حصول اطمینان از انجام تست های لازم تاسیسات موجود و ایزوله انجام شده و پوشش تاسیسات آب با درپوش مخصوص و فاضلاب با درپوش مناسب.
- ۲- کنترل ابزار در اختیار پیمانکار از لحاظ صحت و کفایت تجهیزات مورد نیاز (تراز و شمشه آلومینیومی و کاشی بر و گرد بر)
- ۳- کنترل شاقولی دیوار و تراشیده شدن ملات اضافه بلوک چینی (در صورتیکه نا شاقولی دیوار بیش از ۲ سانت باشد با پلاستر کار سازی شود)
- ۴- کنترل اجرای ایزوله مناسب و پوشش روی آن (در صورتیکه از ایزوگام استفاده شود) با ماسه سردی و یا ملات ماسه سردی و سیمان جهت جلوگیری از آسیب به ایزوله
- ۵- کنترل مترآژ کاشی و نوارحاشیه مورد نیاز هر واحد با در نظر گرفتن پرت متعارف و کد های رنگ و درجه مرغوبیت تصویبی
- ۶- کنترل ماسه مصرفی و سیمان مورد نیاز از نظر مطابقت با دستور دفتر فنی و عدم کلوخه بودن سیمان
- ۷- کنترل انتقال خط تراز
- ۸- کنترل فاصله مورد نیاز بین چهار چوب و نعل در گاهی برای کاشی کاری بالای چهار چوب
- ۹- کنترل جهت بازشو درب در چهار چوب و رعایت فاصله مورد نیاز جهت سمت لولای درب پس از کاشی کاری و آزاد ماندن کامل چهارچوب (عدم پوشش روی چهار چوب با کاشی)

ب) کنترل های حین اجرا شامل :

- ۱- کنترل تراز، شاقول، گونیای کنج داخلی و بیرونی، هم باد بودن لبه کاشی با رویه گچ در محل تلاقی گچ کاری و کاشی کاری و عدم پوشش اضافی روی چهار چوب درب ها در رج اول و بکارگیری کاشی های برش خورده در محل های خارج از دید و پشت درب ها و صدور مجوز شروع به کار کاشی کاری
- ۲- کنترل کیفیت دوغاب ساخته شده
- ۳- کنترل فاصله مناسب بین رجاها و در امتداد بودن درزهای سایر رجهای کاشیکاری.
- ۴- کنترل پر بودن پشت کاشی ها با دوغاب با ضربه زدن
- ۵- کنترل پاک کردن دوغاب روی کاشی ها با گونی مرطوب
- ۶- کنترل شاقول کردن کاشی ها با شمشه و تراز بسته به افزایش رج ها

- ۷- کنترل عدم جابجائی کاشی ها در هنگام دوغاب ریزی
- ۸- کنترل عدم بکار گیری انبر دست و گاز انبر برای برش کاشی ها
- ۹- کنترل عدم تغییر در تاسیسات آب و فاضلاب جهت سهولت در انجام کاشی کاری (عدم باز کردن بست عینکی ، جابجایی قوطی برق و ...)
- ۱۰- کنترل پر بودن رج آخر با لمس با دست
- ۱۱- کنترل خالی کردن بند کاشی ها و گل رس استفاده شده جهت ایجاد بند افقی با کاردک و بند کشی کاشی پس از حداقل ۲۴ ساعت و پاک کردن سطح کاشی از ملات اضافه بند کشی با گونی مرطوب